

Aktuelle technische Mitteilung 44/2007

vom 13.11.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller OPEL: Scheinwerfersteuergerät

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u> Signum	<u>Code:</u> -	<u>Typ:</u> 5 57 ..
--------------------------	-------------------	------------------------

Die Werkstattpraxis hat gezeigt, dass es bei der Erneuerung eines Xenonscheinwerfers zu Falschbestellungen und folglich zu erheblichen Reparaturverzögerungen kommen kann.

Die Scheinwerfer werden **ohne** Steuer-/Zündgerät und **ohne** Leuchtmittel geliefert. Diese müssen bei Bedarf separat bestellt und **kalkuliert** werden. Die im System Audatex hinterlegten Ersatzteilnummern der Kalkulationspositionen 0669 / 0670 „Zündgerät Scheinwerfer links/rechts“ sind jedoch falsch.

Die für beide Seiten gleich hinterlegte Ersatzteilnummer ist **nur** für das zusätzliche Steuergerät (Höhenverstellung/Kurvenlicht) gültig und wird **nur** am linken Scheinwerfer verbaut.

Je nach Ausstattungsvariante (mitlenkende Scheinwerfer/Kurvenlicht) gibt es jedoch verschiedene Versionen dieses Steuergerätes.

Die Problematik besteht darin, dass falsch bestellte Steuergeräte nach der Öffnung der Verpackung **nicht** zurückgenommen werden!

Die derzeit richtige Ersatzteilnummer der Steuer-/Zündgeräte für **beide** Scheinwerfer ist laut Auskunft der Adam OPEL AG für alle Ausführungsvarianten und für beide Fahrzeugseiten # 623 54 88 (ohne Gewähr).

Wir bitten Sie in Ihrem Interesse, die verbauten Ersatzteilnummern bei Bestellung anzugeben.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. wird gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller diese Problematik erörtern und die Ersatzteilbezeichnungen und Ersatzteilnummern abgleichen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.