

Aktuelle technische Mitteilung 10/2008

vom 26.03.2008

Ergänzungsinformation zur Techn. Mitteilung 44/2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller OPEL: Scheinwerfersteuergerät

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Signum	-	5 57 ..

Die Werkstattpraxis hat gezeigt, dass es bei der Erneuerung eines Xenonscheinwerfers zu Falschbestellungen und folglich zu erheblichen Reparaturverzögerungen kommen kann.

Auf Grund der herausgegebenen Techn. Mitteilung 44 aus 2007 wurde von Opel nun eine Orientierungsliste zur besseren Zuordnung der verbauten Steuergeräte zur Verfügung gestellt.

	Hella bis Modelljahr 2005	Valeo ab Modelljahr 2006
Xenon Hauptscheinwerfer	93177645 Zündungsmodul	93186542 Vorschaltgerät
	24406569 Ballast (Xenonsteuergerät)	93186543 Xenon Leistungsmodul
	13178462 LWR Steuergerät (nur links)	

	Hella bis Modelljahr 2005	Valeo ab Modelljahr 2006
AFL Hauptscheinwerfer	93177645 Zündungsmodul	93186542 Vorschaltgerät
	24406569 Ballast (Xenonsteuergerät)	93186544 AFL Steuergerät
	24453414 AFL Steuergerät	
	24453415 Leistungsmodul	

Ihr
IFL-Team