

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 16/2018

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Volkswagen Tiguan - Aus-/Einbau Scheinwerfer -

#### Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: VW Tiguan (5N)

DAT-Euro-Code: 01 905 038...

Modelljahr: 5/2009

Audatex Type-Code: 06 AC 01

Schwacke Modellcode: 40521177

In den letzten Wochen erhielt die IFL bzgl. des o. g. Fahrzeug vermehrt Anfragen zum notwendigen Umfang der Tätigkeiten bei der Scheinwerferdemontage.

#### **Ausgangssituation:**

In den Kalkulationssystemen von Audatex (Quapter) und DAT (SilverDAT- calculatePro) sowie im Kalkulationssystem von Schwacke/Eurotax (EurotaxRepairEstimate) wird bei der Auswahl der Arbeitsposition/en Frontscheinwerfer A+E (Ausbauen/Einbauen) oder E (Erneuern) von den Systemen automatisch der Kühlergrill mit Aus-/Einbauen und die Einstellarbeiten für die/den Scheinwerfer im Ergebnis ausgewiesen.

#### **Problem:**

Von verschiedenen Mitgliedsbetrieben und Sachverständigen erhielt die IFL Informationen dazu, dass der Aus-/Einbau bzw. die Erneuerung eines oder beider Frontscheinwerfer bei oben benannten Fahrzeugmodell nicht ohne das Lösen bzw. Ausbauen des vorderen Stoßfängers möglich ist. Die Scheinwerfer verfügen über Kunststoffnasen, die im oberen Bereich unter der Stoßfängerverkleidung sitzen.

Die IFL hat sich diesbezüglich an den Fahrzeughersteller gewandt und folgende Information erhalten:

...

**Information:**

Für den korrekten Aus-/Einbau der Scheinwerfer ist es nicht notwendig, die Stoßfängerverkleidung zu demontieren oder zu lösen. Es ist lediglich erforderlich, die Strebe/n über den Scheinwerfer/n auszubauen. Danach werden alle Befestigungsschrauben des/der Scheinwerfer/s gelöst. Anschließend kann der/die Scheinwerfer in Richtung Motorraum entnommen werden. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


(Nicht zu beurteilen ist die Situation hinsichtlich der Passung bei Ersatzteilen aus dem freien Markt.)

**Hinweis:** Prüfen Sie in jedem Fall die originalen, tagesaktuellen und fahrzeugspezifischen Herstellerinformationen (Reparaturleitfäden) auf die Vorgehensweisen, Vorgaben und Besonderheiten zum jeweiligen Fahrzeugmodell. Die Kosten für die Abrufe können dem jeweiligen Auftrag direkt zugeordnet und entsprechend berechnet werden.

Abbildung: Front VW Tiguan



Abbildung: Auszug aus VW Reparaturleitfaden VW Tiguan

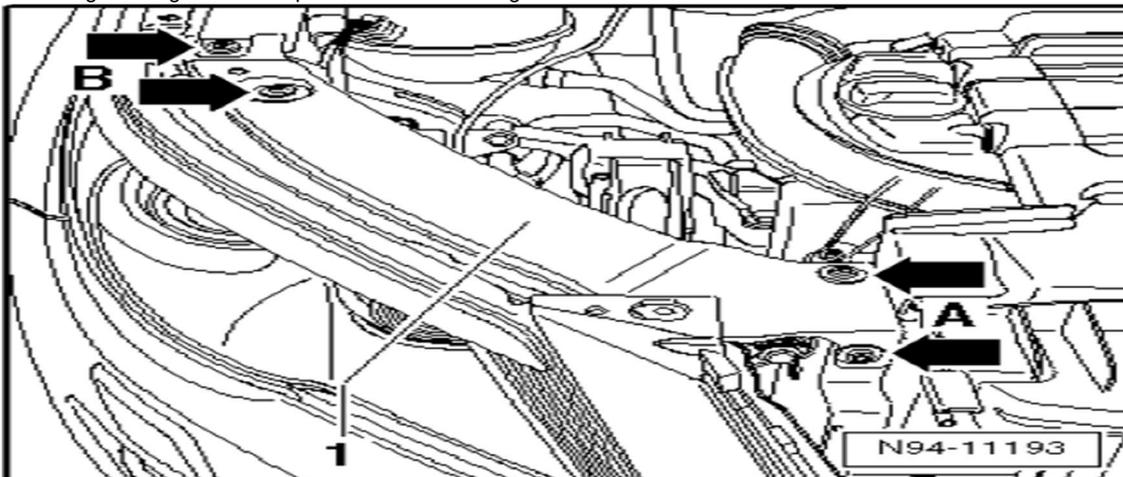

- Schrauben Sie die 4 Befestigungsschrauben - Pfeile A- und -Pfeile B- heraus und nehmen Sie den Träger -1- ab.

Ihr IFL-Team