

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 05/2023

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Träger Rückleuchte Erneuern inkl. Querträger Heckabschlussblech Unfallschadenkalkulationen und Sachverständigengutachten unter Berücksichtigung tagesaktueller, fahrzeugspezifischer Reparaturinformationen der Fahrzeughersteller und Importeure, **Auch bei unvollständigen oder fehlenden Informationen!**

Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe:

Modell: VW ID.3 Pro

DAT-Euro-Code: 01 905 153...

Baujahr.: ab 11/2019

Audatex Type Code : 06 13 14

Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 10021429

Unvollständige, nicht eindeutige oder fehlende technische Informationen in den tagesaktuellen und modellspezifischen Reparaturunterlagen der Fahrzeughersteller und Importeure führen zu unvollständigen und somit nicht fachgerechten Kalkulationen bzw. Sachverständigengutachten.



Bild 1: Heckansicht ID.3 mit demontierter Rückleuchte und Stoßfängerabdeckung



Bild 2: Neuteil Aufnahme Rückleuchte

Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFBVDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Detlef Peter Grün, Ennepetal
Paul Kehle, Einseththum

Geschäftsführung:
Thomas Aukamm

-2-

Herstellerinformationen: Im Reparaturleitfaden VW ID.3 (Ausgabe 02/20219) wird die Vorgehensweise zur Erneuerung bzw. dem Teilersatz der hinteren Seitenwände sowie des Heckabschlussbleches inkl. dem Querträger vorgegeben. Die „Rückleuchtaufnahmen“ werden hierbei nur erwähnt, da diese Bestandteil der Neuteile „hintere Seitenwände“ sein können und entsprechend vorab abgetrennt werden müssen, falls diese nicht benötigt werden.

Nicht berücksichtigt wird, dass im Falle der Erneuerung einer „Rückleuchtaufnahme“, die wohl als Ersatzteil auch einzeln ohne Seitenwand verfügbar sind, der Querträger des Heckabschlussbleches teilweise oder komplett erneuert werden muss (je nach Schadenbild).

Ursache: Die „Rückleuchtaufnahmen“ (Ersatzteilnummern: 10A813327/10A813328) sind konstruktionsbedingt im linken und rechten Bereich des Heckabschlussbleches unterhalb des Querträgers befestigt (verschweißt). Der Querträger muss entsprechend vorab teilweise oder komplett vom Heckabschlussblech entfernt und nachfolgend erneuert werden.

Weitere zusätzlich anfallende Arbeitspositionen, die nicht zwingend automatisch von den Kalkulationssystemen ausgewiesen werden, sind laut unserer Recherche:

1. Fehlerspeicher auslesen vor der Reparatur
2. Spannungsfrei schalten HV-Anlage nach Herstellervorgabe
3. Ggf. Einsatz „Bohrer hochfester Stahl“
4. Korrosionsschutz vor Abdichtarbeiten
5. Abdichtarbeiten nach Bauteilerneuerung
6. Farbtonfindung 2. Farbe/ Farbton mischen, Musterblech/e anfertigen (Kontrastfarbe)
7. Dichtkanal (10A809641B oder 10A809642B) in Kontrastfarbe (schwarz glänzend) auslackieren (ggf. zusätzliche Abdekarbeiten)
8. Neuteil: Rückleuchtaufnahme ggf. (Umgrundieren / Umfüllern-Füllerlevel)
9. Ggf. Schweißschrauben am Querträger erneuern
10. Batterieladeerhaltung sicherstellen
11. HV System nach der Reparatur wieder in Betrieb nehmen
12. GFS nach der Reparatur

Fazit: Dokumentieren Sie alle ausgeführten Arbeiten. Erweitern Sie ggf. unvollständige Kalkulationen bzw. Sachverständigengutachten um die entsprechend schadenbedingt notwendigen Arbeitspositionen. Hierfür stehen Ihnen in den online Kalkulationssystemen der anerkannten Datenlieferanten die Auswahl von „Freien“ oder „Eigenen Positionen“, „Nicht-Standard-Positionen“ oder alternativ „IFL-Positionen“ zur Verfügung. Überprüfen Sie die „Umfasstexte“ der ausgewiesenen Arbeitspositionen und die Inhalte der Reparaturleitfäden und vergleichen Sie diese. Vermeiden Sie sogenannte Doppelberechnungen und dokumentieren Sie alle ausgeführten Arbeiten.

Berechnen Sie alle ausgeführten Arbeiten, verschenken Sie nicht Ihr Geld.

Ihr IFL-Team

IFL e.V. Friedberg, 2023

Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Detlef Peter Grün, Ennepetal
Paul Kehle, Einseththum

Geschäftsführung:
Thomas Aukamm