

IFL-technische Mitteilung Nr. 05/2012 vom 07.03.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Ford Fiesta Schweller

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Fiesta, nur 3-Türer
Typ: B299
Baujahr: ab 06/2008


Audatex Code: 2 AJ ...
DAT Code: 01 285 120 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells gemeldet, dass das unten abgebildete Schwellerenteil im Übergangsbereich zur B-Säule nicht passt. Die Formgebung des Schwellers entspricht nicht der Fahrzeugkontur, es entsteht eine Lücke bzw. ein Spalt.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Ford in Verbindung gesetzt und auf die Problematik aufmerksam gemacht.

Aus dem Hause Ford wurde der IFL mitgeteilt, dass ab dem 17.01.2011 eine geringfügige produktionsseitige Änderung am Schweller vorgenommen wurde. Die Reparaturanleitung wurde zwischenzeitlich entsprechend angepasst.

In der aufgeführten Grafik zeigt die rote Markierung den Bereich, in dem **keine** Trennschnitte durchgeführt werden dürfen.

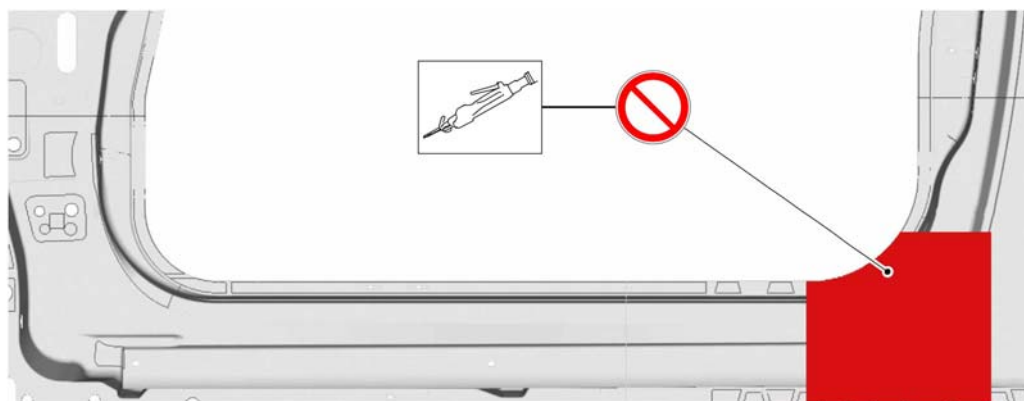

E146823

Quelle: Ford

Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuelle Reparaturanleitung des Herstellers.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.